



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Архангельской области,
163000, г. Архангельск, ул. Свободы, д. 27, т.8(8182)-28-80-90 ф.8(8182)-28-80-90
(наименование территориального органа МЧС России)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Новодвинска
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д.30, корп.1,
8(81852)4-3497 ogpn15arh@yandex.ru

Федеральный государственный пожарный надзор
(вид надзора: федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный надзор в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера)

Предписание №21/1/1

об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара (далее - предписание об устранении нарушений)

Муниципальному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 1
(далее - МОУ «СОШ №2»)

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения начальника ОНДиПР г. Новодвинска УНДиПР ГУ МЧС России по Архангельской области № 21 от «03» августа 2020 года, ст. 6.1 Федерального закона от декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 16 ч. 00 мин. 07.08.2020 г. 16 ч. 00 мин. 03.09.2020 г. проведена плановая проверка
(наименование органа ГПН)

Волосатовым Павлом Владимировичем- главным государственным инспектором г. Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору, Минаевой Анной Васильевной - государственным инспектором г. Новодвинска Архангельской области по пожарному надзору, территории и здания МОУ «СОШ №4»: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Солнечная, д.15
тканность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

Принимали участие: **директор МОУ «СОШ №42» Кривоногова Татьяна Александровна**
заместитель директора МОУ «СОШ №2» по административно-хозяйственной работе Крупце Татьяна Викторовна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устраниТЬ следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пред.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и нарушение	Срок устранения нарушения	Отметка (подпись)
------------	--	--	---------------------------	-------------------

		дерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	пожарной безопасности	ется толь ко выполнение
1.	УстраниТЬ нарушение. В помещениях музея на 2-м этаже (помещения № 47,49,50 согласно плана БТИ) допускается эксплуатация пожарных извещателей, установленных не на несущих конструкциях подвесного потолка, по факту извещатели располагаются на плитках подвесного потолка, а не на ребрах жесткости конструкции подвесного потолка	п.61, п.63 ППР в РФ; ст. 83, 84 ФЗ № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.; п.12.18 НПБ 88-01; п.13.3.4 СП 5.13130.2009,	01.12.2020	
2.	УстраниТЬ нарушение. В спортивном зале (помещение №44 на 1-м этаже согласно плана БТИ) не предусмотрена защитная конструкция от механических повреждений ручного пожарного извещателя	п.61, п.63 ППР в РФ; ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п. 13.3.13 СП 5.13130.2009	01.12.2020	
3.	УстраниТЬ нарушение. В помещении заместителя директора по административно-хозяйственной работе (помещение №72 на 1-м этаже согласно плана БТИ) в месте пересечения строительных конструкций (перекрытий) с вновь установленным пластиковым трубопроводом, отсутствует узлы пересечения, обеспечивающие предел огнестойкости не ниже пределов, установленных для пересекаемых перекрытий (REI 45)	п.22 ППР в РФ, ст. 57, 58 № 123-ФЗ; п. 5.2.4. СП 2.13130.2012	01.12.2020	
4.	УстраниТЬ нарушение. Эвакуационный выход №1 не оборудован уличным светильником	п.33 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.4.3.1 СП 1.13130	01.12.2020	
5.	УстраниТЬ нарушение. В пределах марша наружной лестницы эвакуационного выхода №1 из здания допускается устройство ступеней с различной шириной проступи и различной высоты.	п.33 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.6.28 СНиП 21-01-97, п.4.3.4 СП 1.13130	01.11.2021	
6.	УстраниТЬ нарушение. У двери, выходящей в лестничную клетку (помещение №33 на 1-м этаже согласно плана БТИ), отсутствует уплотнение в притворах. Дверное полотно двери неплотно примыкает к дверной коробке и не обеспечивает	п.33 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.6.18 СНиП 21-01-97, п.4.2.7 СП 1.13130	01.11.2021	

7.	УстраниТЬ нарушение. У двери, выходящей в лестничную клетку (помещение №3 на 1-м этаже согласно плана БТИ), отсутствует уплотнение в притворах. Дверное полотно двери неплотно примыкает к дверной коробке и не обеспечивает надлежащую непроницаемость продуктов горения в объем лестничной клетки.	п.33 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.6.18 СНиП 21-01-97, п.4.2.7 СП 1.13130	01.11.2021
8.	УстраниТЬ нарушение. У двери, выходящей в лестничную клетку (помещение №71 на 1-м этаже согласно плана БТИ), отсутствует уплотнение в притворах. Дверное полотно двери неплотно примыкает к дверной коробке и не обеспечивает надлежащую непроницаемость продуктов горения в объем лестничной клетки.	п.33 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.6.18 СНиП 21-01-97, п.4.2.7 СП 1.13130	01.11.2021
9.	УстраниТЬ нарушение. У двери, выходящей в лестничную клетку (помещение №1 на 2-м этаже согласно плана БТИ), отсутствует уплотнение в притворах. Дверное полотно двери неплотно примыкает к дверной коробке и не обеспечивает надлежащую непроницаемость продуктов горения в объем лестничной клетки.	п.33 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.6.18 СНиП 21-01-97, п.4.2.7 СП 1.13130	01.11.2021
10.	УстраниТЬ нарушение. У двери, выходящей в лестничную клетку (помещение №59 на 2-м этаже согласно плана БТИ), отсутствует уплотнение в притворах. Дверное полотно двери неплотно примыкает к дверной коробке и не обеспечивает надлежащую непроницаемость продуктов горения в объем лестничной клетки.	п.33 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.6.18 СНиП 21-01-97, п.4.2.7 СП 1.13130	01.11.2021
11.	УстраниТЬ нарушение. У двери, выходящей в лестничную клетку (помещение №44 на 2-м этаже согласно плана БТИ), отсутствует уплотнение в притворах. Дверное полотно двери неплотно примыкает к дверной коробке и не обеспечивает надлежащую непроницаемость продуктов горения в объем лестничной клетки.	п.33 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.6.18 СНиП 21-01-97, п.4.2.7 СП 1.13130	01.11.2021
12.	УстраниТЬ нарушение. У двери, выходящей в лестничную клетку (помещение №1 на 3-м этаже согласно	п.33 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.6.18 СНиП 21-01-	01.11.2021

	ной коробке и не обеспечивает надлежащую непроницаемость продуктов горения в объем лестничной клетки.		
13.	Устранить нарушение. У двери, выходящей в лестничную клетку (помещение №56 на 3-м этаже согласно плана БТИ), отсутствует уплотнение в притворах. Дверное полотно двери неплотно примыкает к дверной коробке и не обеспечивает надлежащую непроницаемость продуктов горения в объем лестничной клетки.	п.33 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.6.18 СНиП 21-01-97, п.4.2.7 СП 1.13130	01.11.2021
14.	Устранить нарушение. У двери, выходящей в лестничную клетку (помещение №42 на 3-м этаже согласно плана БТИ), отсутствует уплотнение в притворах. Дверное полотно двери неплотно примыкает к дверной коробке и не обеспечивает надлежащую непроницаемость продуктов горения в объем лестничной клетки.	п.33 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.6.18 СНиП 21-01-97, п.4.2.7 СП 1.13130	01.11.2021
15.	Устранить нарушение. В помещении библиотеки (помещение №64 согласно плана БТИ) в месте установки противопожарной двери на 2-м этаже здания руководителем организации не обеспечен требуемый предел ее огнестойкости. Установка противопожарных дверей не соответствует техническим условиям, а именно сквозные линейные зазоры заполнены монтажной огнестойкой пеной без последующего покрытия цементно-песчаным раствором толщиной не менее 8 мм	п.22 ППР в РФ; ч.13 ст.88, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ; ГОСТ 30247.0-94, ГОСТ 30247.1-94	01.12.2020
16.	Устранить нарушение. Противопожарная дверь в помещении библиотеки (помещение №64 на 2-м этаже согласно плана БТИ) не оборудована устройством для самозакрывания (доводчиком, пружинными петлями и т.п.)	п.37.1. ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п. 5.5 ГОСТ Р 57327-2016.	01.12.2020
17.	Устранить нарушение. На здании школы отсутствуют знаки пожарной безопасности указывающие направление движения к пожарным гидрантам с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. У гидрантов и водоемов (водоисточников), а также по	п.55 ППР в РФ, ст.1 №69-ФЗ ч.1 ст.6 №123-ФЗ, п.8.6, примечание 3 п.9.9 СП 8.13130.2009, п.1.2, таблица №3	01.12.2020

	светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации). На них должны быть четко нанесены цифры, указывающие расстояние до водосточника.		
18.	Устранить нарушение. Соединительные линии системы оповещения и эвакуации людей при пожаре не обеспечены системой автоматического контроля их работоспособности. При фактическом разрыве линии сигнал о неисправности на приборы управления не поступил (протокол испытаний систем противопожарной защиты здания №21-20 от 03.09.2020)	п.61 ППР в РФ, ст.3,4 ФЗ № 123-ФЗ, п.3.4 СП 3.13130	01.12.2020
19.	Устранить нарушение. Система речевого оповещения не обеспечена исправным источником бесперебойного электропитания (протокол испытаний систем противопожарной защиты здания №21-20 от 03.09.2020)	п.61 ППР в РФ, ч.11 ст.84 ФЗ № 123-ФЗ	01.12.2020
20.	Устранить нарушение. При испытании пожарной сигнализации в защищаемой зоне (коридор 2-го этажа) система оповещения запустилась от двух пожарных извещателей по логической схеме «И» включенных в шлейф двухпорогового прибора. Для формирования команды управления при включении в шлейфы двухпороговых приборов в защищаемой зоне или помещении должно быть не менее трех пожарных извещателей (протокол испытаний систем противопожарной защиты здания №21-20 от 03.09.2020)	п.61 ППР в РФ, п.13.3 НПБ 88-2001, п.14.3 СП 5.13130	01.11.2021

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания порядка, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители с

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартир съемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта признается обеспеченней при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник ОНДиПР г. Новодвинска-

Главный государственный инспектор города Новодвинска

по пожарному надзору

Волосатов П.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному

надзору)

(подпись)

Инспектор ОНДиПР г. Новодвинска-

Государственный инспектор города Новодвинска

по пожарному надзору

Минаева А.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному

надзору)

(подпись)

«03» сентября 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор МОУ «СОШ №2»
Кривоногова Татьяна Александровна

(должность, фамилия, инициалы)

«03» сентября 2020 г.